



“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК

**ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР
ХУДАЛДАН БОРЛУУЛАХ ХӨРӨНГИЙН
ФОТО ЗУРАГ, МЭДЭЭЛЭЛ**

2021 ОН

Худалдан борлуулах хөрөнгийн мэдээлэл



ᠡᠳᠡᠨᠡᠰᠡᠲᠠᠪᠠᠨᠲᠣᠯᠭᠣᠢ

№	Улсын дугаар	Марк	Модел	Хөрөнгийн нэр	Үйлдвэрлэсэн он	Монголд импортлогдсон огноо	Дуудлага худалдааны анхны үнэ	Дэнчин
1	3720УНЗ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	14,850,000.00	1,485,000.00
2	8133УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	14,850,000.00	1,485,000.00
3	9327УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	14,850,000.00	1,485,000.00
4	9382УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	14,850,000.00	1,485,000.00
5	8023УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	14,850,000.00	1,485,000.00
6	9307УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	14,850,000.00	1,485,000.00
7	8163УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	14,850,000.00	1,485,000.00
8	8043УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	9,900,000.00	990,000.00
9	9142УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	9,900,000.00	990,000.00
10	8113УНБ	TAS	3600	60 Tonne автосамосвал	2011	2011.08.21	9,900,000.00	990,000.00
11	8391УНП	УАЗ	220692	Фургон 32-206	2012	2012.10.20	85,000.00	8,500.00
12	7555УНЭ	Toyota	Land cruiser 70	Автомашин	2011	2011.12.08	144,500.00	14,450.00

TAS3600 60 Tonne автосамосвал 10 ширхэг



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 14,850,000-7ш; 9,900,000-3ш
 - Дэнчин: 1,485,000₮; 990,000₮
 - Үйлдвэрлэсэн он: 2011
 - Импортлогдсон огноо: 2011/08/21
 - Хөдөлгүүрийн багтаамж: 16100
- Үүссэн гэмтэл: Аккумулятор, клемны кабель байхгүй, тормозны систем хэвийн бус.

Хөдөлгүүр хэсэг

- Хөдөлгүүрийн тос их хэмжээний бохирдолтой, асааж шалгах боломжгүй,
- Хөдөлгүүрт бүрэн ээлж хийх шаардлагатай,
- Жийрэг, сальникууд муудсан, тос хөлөрдөг гоожилттой,
- Түлшний систем их хэмжээний бохирдолтой шланг, трүпүүд язарч цоорсон,
- Стартер, алтернатор байхгүй,
- Хөргөлтийн систем бохирдол ихтэй батурба язарч цоорсон, радиатор, сэнс байхгүй,

Хүч дамжуулах хэсэг

- Хурдны хайрцгийн тос бохирдол ихтэй,
- Редуктор бохирдол ихтэй,
- Кардан голын араа, шүд, чагтан голууд холхио орсон,
- Ферда, ган диск, муфта шарик солих шаардлагатай,

Явах эд анги

- Рулийн аппарат эвдрэлтэй, гидрийн шлангууд язарсан,
- Хийн тормозны шланг язарч цоорсон,
- Бүх пальц, втулкууд элэгдэж муудсан,

Кузов, ажлын хэсэг

- Гидр систем бохирдолтой,
- Гидрийн даралтын шлангууд язарсан,
- Подем хэсэг зэврэлт ихтэй, зарим хэсгээр ханзарсан, арын хаалт байхгүй,
- Гидрийн банкинд шингэн байхгүй учир жолооны хүрд, подём өргөж шалгах боломжгүй,

Цахилгаан

- Ажлын гэрлүүд байхгүй, холболтууд гэмтсэн,
- Цахилгааны төв утас гэмтэлтэй.



TAS3600 60 Тонне автосамосвал 10 ширхэг

Хөдөлгүүрийн тос, шүүр солих



Хурдны хайрцагийн тос, шүүр солих



Хойд редукторын тос солих



Рулийн, подём гидрийн шингэн, шүүр солих



Түлшний шүүр, банкны таг



Төв рулийн аппарат, сальник



TAS3600 60 Tonne автосамосвал 10 ширхэг



ЭТТ-УМТЭНТ КОМПАНИ

Урд тэнхлэгийн рулийн аппарат



Хойд гэрлийн корпус, ламп



Гидрийн даралтын шланг



Кабины даралтын шланг



Түлшний системийн шланг



Хийн тормозны даралтын шланг



TAS3600 60 Тонне автосамосвал 10 ширхэг



Эрдэнэ Тавантолгой

Хойд чагтан гол, таахай кардан



Аккумулятор, клемны утас



Урд дохио, нэмэлтийн гэрэл, цахилгааны утас




Их гэрэл ком



Хөргөлтийн радиатор байхгүй



Джанамны далуу реле

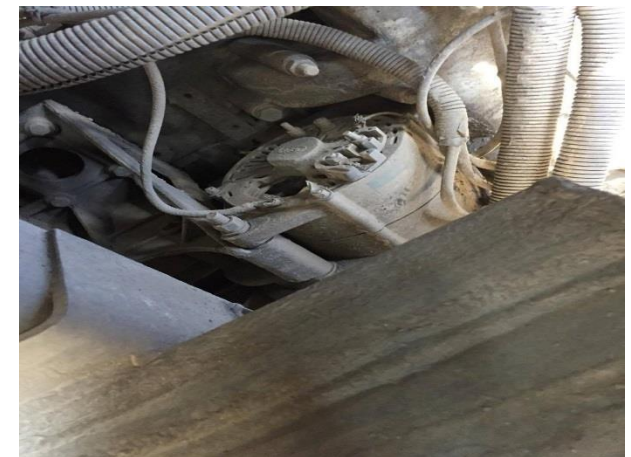

TAS3600 60 Tonne автосамосвал 10 ширхэг




Эрдэнэ Тавантолгой

Рулийн гидрийн шлангууд




Хөргөлтийн сэнс

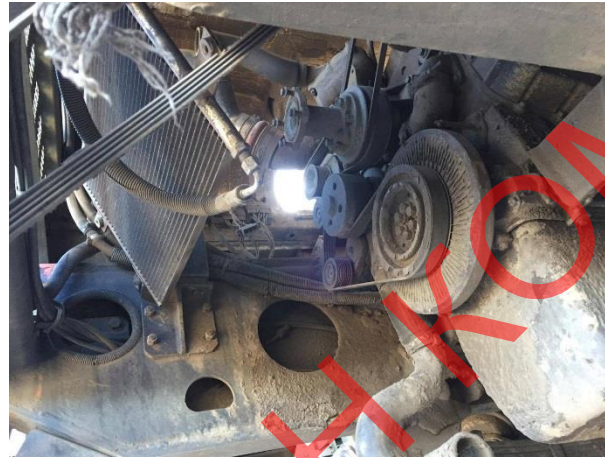

Батруба, комут



Түлшний шлангууд

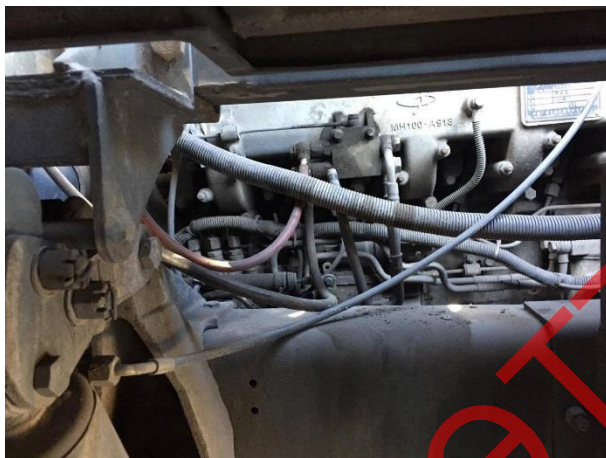

Стартер



Хөдөлгүүрийн жийрэг



11. Фургон УАЗ 32-206 83-91УНП



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 85,000₮
- Дэнчин: 8,500₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2012
- Импортлогдсон огноо: 2012/10/20
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 2890
- Гүйлт: 272,223 км
- Үүссэн гэмтэл:

Хөдөлгүүр

- Хөдөлгүүрт их засвар хийх шаардлагатай,
- Статер, жанам, карбарютор солих шаардлагатай,

Хүч дамжуулах хэсэг

- Кроп 1,2-р араа болон хүндрүүлэгч мултардаг болсон. вилк /сэрээ/ гэмтэлтэй болсон,
- Урд болон хойд редукторууд суларч дуу ихтэй болсон,
- Урд болон хойд кардан гол эвдрэлтэй,

Явах эд анги

- Урд болон хойд нум хугарсан,
- Тормозны систем гэмтэлтэй,
- Рулийн аппарат сул явалт ихтэй, тайг болон шарнерууд холихоо орсон,
- Урд тэнхлэгийн боронзон втулка болон шарик холихоо орсон,

Кабин, кузов

- Кабин болон хаалганууд сэв, гажаа ихтэй,
- Рам тасарсан гагнууртай.

- Буузан датчик, бензин бак битүүмж алдагсан, шороо орсон асахгүй

11. Фургон УАЗ 32-206 83-91УНП



ЭТЭЛЭГЭЙНЭМ

12. Land 70, 75-55 УНЭ



- Дуудлага худалдааны анхны үнэ: 144,500₮
- Дэнчин: 14,450₮
- Үйлдвэрлэсэн он: 2011
- Импортлогдсон огноо: 2011/12/08
- Хөдөлгүүрийн багтаамж: 4200
- Гүйлт: 216,019 км
- Үүссэн гэмтэл: Хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, урд хойд редуктор, нум, суудал, хаалганы шил, бариул байхгүй

Хөдөлгүүр

- Урт хугацааны ашиглалтын явцад хөдөлгүүрийн цилиндрийн вакуум алдагдсанаас хөдөлгүүрийн үндсэн хүчин чадлыг 80% бууруулсан,
- Цилиндр, поршин түүний бүс нь шаталтын ажиллагааны явцад үүсэх исэлдэлт, ажлын гадаргуугаас үрэлтээр хуулагдаж ховхорсон механикийн үртэс, тоос, шороо нэвтрэн орсон ба хөдөлгүүрийн хүч буурч, шатах тослох материалын зарцуулалт ихэссэн, сэргээн засварлах боломжгүй гэмтэл үүссэн,

Хурдны хайрцаг

- Араан дамжуулга мултардаг, сэрээний түгжээний пүрш суларсан, түгжээний шарик, харьцаж буй эд ангиудын зай, втулька, арьс элэгдсэн зэрэг сэргээн засварлах боломжгүй гэмтэл үүссэн,

Дифференциал

- Зүрх арааны холхивч цоохортож хөдөлгөөний үед ерөнхий дамжуулга тасралтгүй дуутай, хөдөлгөөний горим өөрчлөгдөхөд хүч дамжуулах ангид цохиотой, хацар, зүрх арааны шүдний зай ихэссэн.,
- Гадна гэр хэсгээр тос гоожилттой, жийрэг хатуурч муудан чанараа алдсан,


Кузов, кабин

- L, R талын 2 хажуугийн хаалга, под карлон урагдаж, түгжээ, хаалганы нугас, хаалга гажсан,
- 2 хажуугийн хаалганы хавтас, хаалганы бариул, ручка, шил өргөгч ажиллагаагүй,
- Жолооны механизмын хүрдний гэр урагдаж, хагарсан,
- Жолоочийн, зорчигчийн суудал элэгдэж цоорч, урагдсан, битүүмжлэл алдагдсан, гажаатай,

Явах эд анги

- Урд тэмээн гарны төмөртэй втулька, нумны пальц, втулька элэгдсэн,
- Рулийн амортизатор тос хаясан, шарнерт холхио үүссэнээс жолооны хүрд салгалах гэмтэлтэй,
- Амортизатор тос хаясан, пүрш уяарсан,
- Хойд, урд хэвтээ тэнцүүлэгчийн дэр резень, бос тэнцүүлэгчийн втулька язарч муудсан,
- Хөндлөн татуургын төмөртэй втулька элэгдсэн,
- Урд тэнхлэгийн үзүүрийн, угийн шарик, буузан шарик, эсгийн сальник хортон суусан зэрэг техникийн ашиглалтын явц дахь элэгдэл, гэмтлүүд.

12.Land 70, 75-55 УНЭ

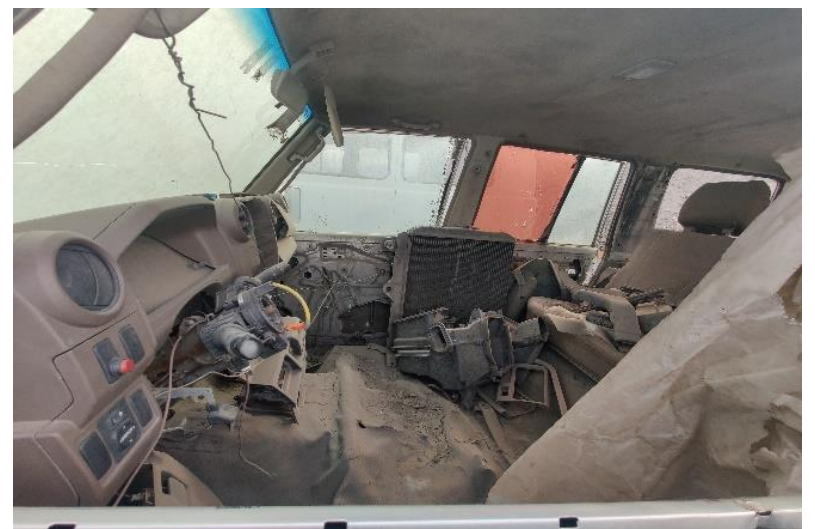

ЭРДЭНЭ ТАВАНТОЛГОЙ КОМПАНИ